

GEGENSTAND : Wassersäcke für alte DG-100 mit Ventil
im Rumpf

BETROFFEN : DG-100 und DG100G W.Nr. 1 bis 103
(nicht DG-100 ELAN)

DRINGLICHKEIT : keine, bei defekten Wassersäcken

VORGANG : Für diese Version gibt es keine Ersatz-
säcke mehr.

MAßNAHMEN : Umrüstung siehe Zeichnung F18
Neuen Wassersack F16 gewebeverstärkt mit
Anschlußstück F17 verbinden. Es muß die
GFK Platte, die den alten Sack in der
Aussparung in der Wurzelrippe hält, wie-
derverwendet werden.

MATERIAL : Zeichnung F18
2 Stück F16 Wassersack
2 Stück F17 mit 2 O-Ringen Di 28,2 mm
Da 35,2 mm
b = 3,5 mm

Bruchsal 4, den 15.03.94

Bearbeiter: Dipl.-Ing. W. Dirks

